
平成30年7月豪雨による地盤災害緊急調査報告 広島地域 ~熊野町川角5丁目~


土木学会・地盤工学会・砂防学会 合同緊急調査団 広島工業大学 環境土木工学科 森脇 武夫

安芸郡熊野町川角5丁目(大原ハイツ)

▶ 7月6日(金)午後8時20分ごろに土石流が発生、死者12名

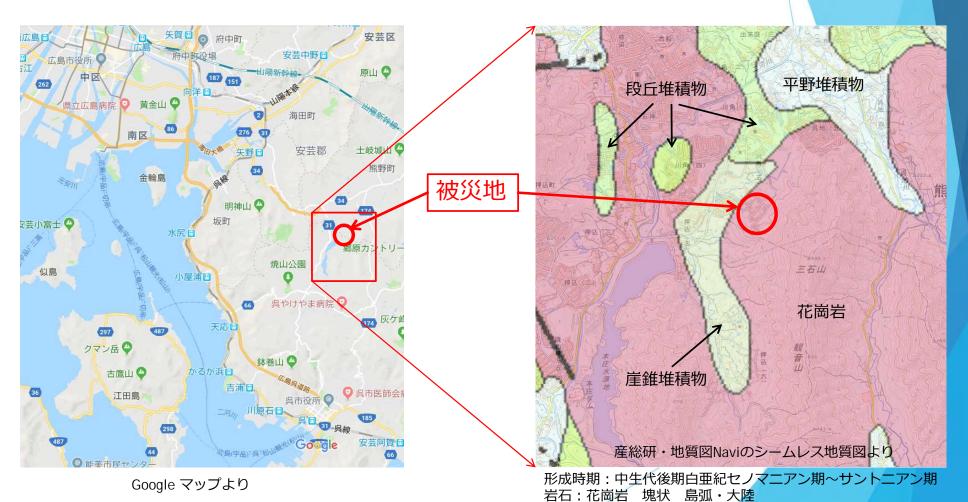


被災前後の比較

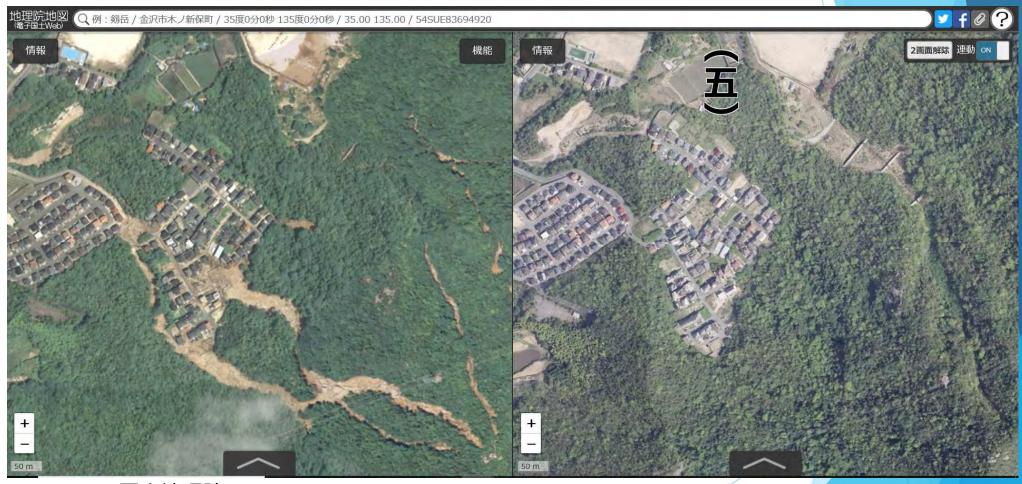


国土地理院 http://www.gsi.go.jp/common/000000044.gif ※7月11日と被災前の比較(被災前写真:平成21年4月撮影)

被災区域と土石流の発生状況

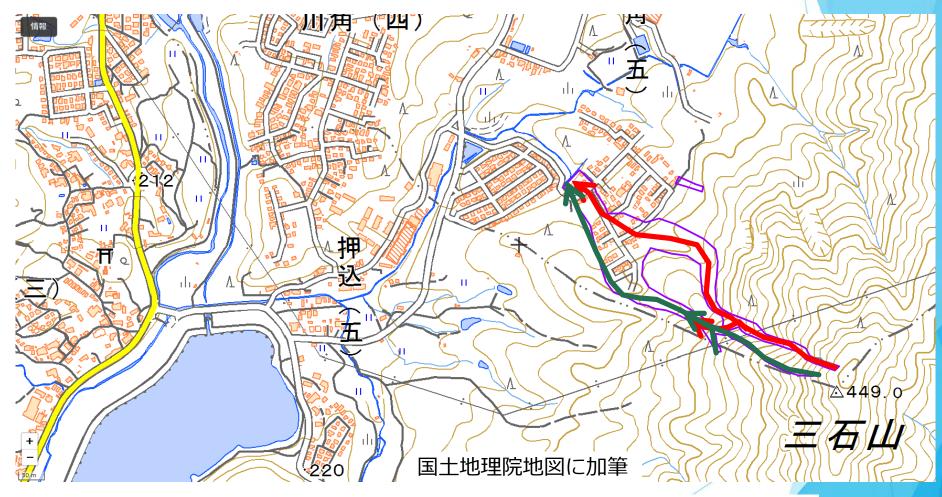

団地に通じる唯一の道路に土石流が堆積し、避難困難になった

断面図

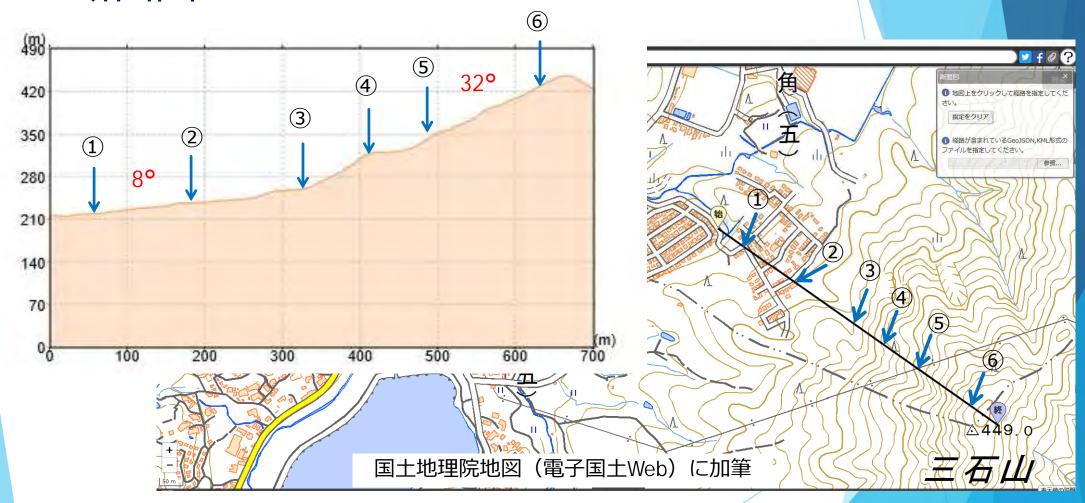


団地の坂道の勾配は8°程度、背後の三石山の勾配は30°前後

北側渓流谷出口の被害情報



3.5×3.5×1.5m程度の巨石も流入。 巨石の流入が被害の拡大につながった

北側渓流の土石流流下状況

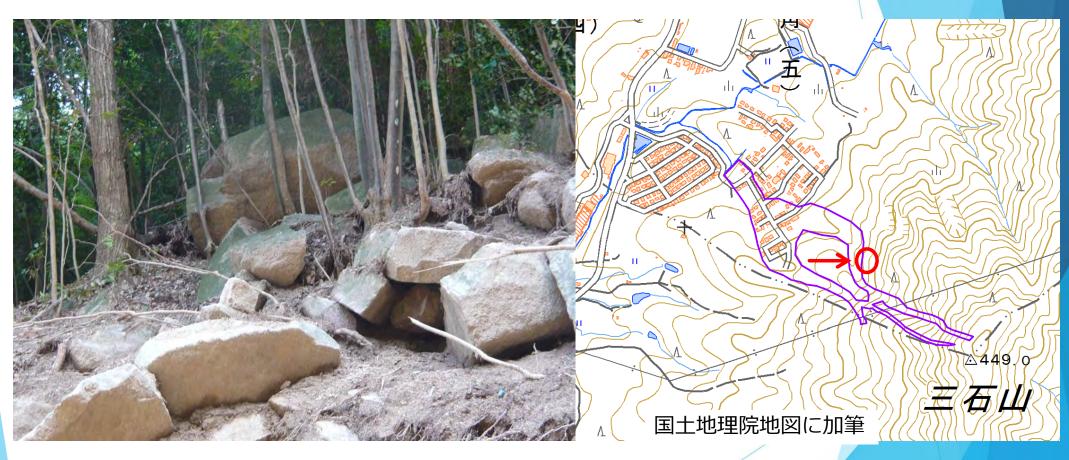

渓流の側面斜面には過去に崩落した巨石が多数あり

北側渓流の土石流流下状況



緩勾配部の河床には10mを超える巨石が多数あり 巨石の下には過去の地表堆積物あり

団地南側の土石流による住宅の被災状況



団地上部の住宅を土石流が直撃



土石流に流されたトラックが住宅 に突っ込む

団地下部での被害状況



土石流によって電柱が倒れて発火し、 火災が発生し、住宅と車が炎失

土砂災害警戒区域·特別警戒区域






▲ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 詳細 ▲ 園 D る


● 土石流

被災地の大部分は土砂災害警戒区域の範囲内であるが、 南側の渓流からの土石流は想定外

降雨状況(1999.6.29災害と2014.8.20災害との比較)

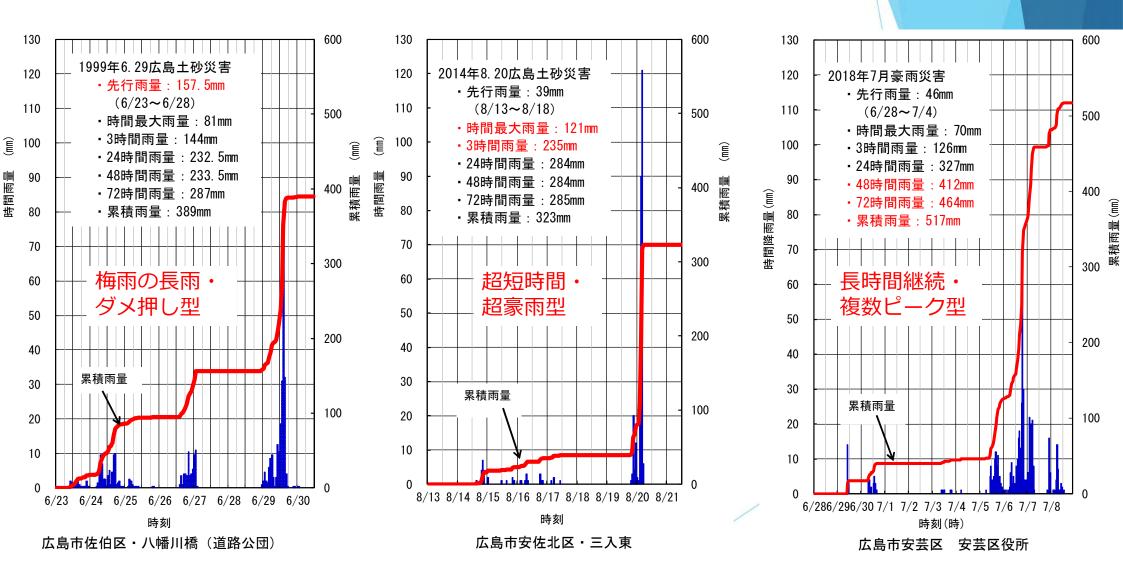

雨量指標R'の推移

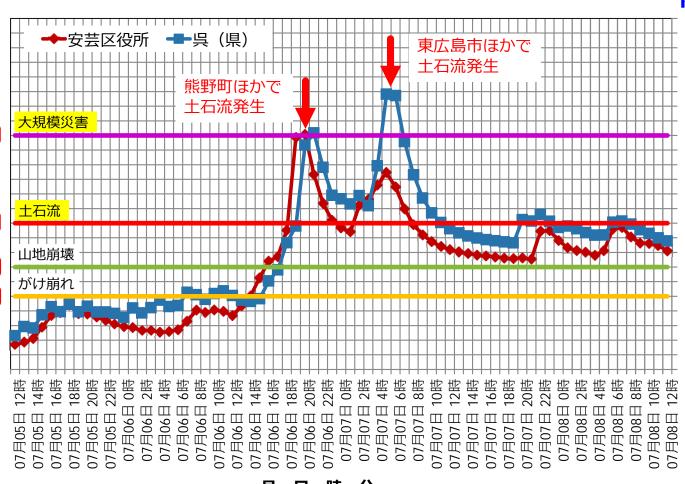

雨量指標R'とは

長期実効雨量 R_w と短期実効雨量 r_w から次式によって

斜面災害の危険度を一つの数値によって 総合的に表したもの

$$R' = R_{fw0} - \sqrt{(R_1 - R_w)^2 + a^2(r_1 - r_w)^2}$$

R_w:長期実効雨量 (mm、半減期T=72h)

 r_w : 短期実効雨量 (mm、半減期T=1.5h)

R₁:座標上の横軸基準点(R₁=600mm)

r₁:座標上の縦軸基準点(r₁=200mm)

a:重み係数(a=3)

 R_{fw0} : R_{fw} の基準値(R_{fw0} =848.5mm)

$$R' = 848.5 - \sqrt{(600 - R_w)^2 + 9 \times (200 - r_w)^2}$$

月・日・時・分

7/6の夜と7/7の早朝に大規模災害が起こる降雨状況が出現

まとめ

- ▶ 巨石を多数含む土石流が団地に流入し、甚大な被害が出た。
- ▶ 2つの渓流で発生した土石流が流入し、団地は挟み撃ちにあった。
- ▶ 団地に通じる唯一の道路を土石流が塞ぎ、避難困難になっていた。
- ▶ 過去にも土石流が発生し、土石流が流下した渓流や側面斜面には今でも 巨石が多数残っている。
- ▶ 被災地の大部分は土砂災害警戒区域内であったが、想定外の渓流からも 土石流の流入があった。
- 大規模災害を引き起こす程度の降雨のピークが7/6の夜と7/7の朝の2回 あった。
- ▶ 強い降雨が長期間続いたため、傾斜の緩やかな斜面でも土石流が発生 し、多量な土砂が流出した。